

# 大型トラック灯火装置のリコールについて

平成 30年3月27日

## リコール届出番号4227

UDトラック株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。  
ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがあります。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがあります。

### 2. 改善の内容

全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換します。

### 3. 対象車両

- UDトラック株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラック	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C7HU026287 ~ JNCMBN0C0JU028811 平成29年9月25日 ~ 平成29年11月 20日	4
	2PG-CD5BA		JNCMBN0C8HU021910 ~ JNCMB02C2JU030348 平成29年6月9日 ~ 平成30年1月11 日	17

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
	2PG-CD5BL		JNCMB02C3HU025945 ~ JNCMB02C6JU029638 平成29年9月6日 ~ 平成29年12月12 日	16
	2PG-CD5CA		JNCMB02C2HU016413 ~ JNCMB02CXJU031019 平成29年4月28日 ~ 平成30年1月31 日	314
	2PG-CD5CL		JNCMB02C3HU024925 ~ JNCMB02C9JU030380 平成29年9月1日 ~ 平成30年1月11 日	22
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ~ JNCMB02G0JU028424 平成29年9月8日 ~ 平成29年11月7 日	3
	2PG-CG5CA		JNCMB02G3HU017251 ~ JNCMB02G3JU031527 平成29年6月22日 ~ 平成30年2月15 日	599
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 平成30年2月15日	1
	2PG-CG5CL		JNCMB02G2HU025633 ~ JNCMB02G7JU030414 平成29年8月21日 ~ 平成30年1月12 日	27
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ~ JNCMB02D8JU031240 平成29年5月10日 ~ 平成30年2月7 日	187
	2PG-CW5BL		JNCMB02D1HU022941 ~ JNCMB02D8JU030878 平成29年6月19日 ~ 平成30年1月29 日	41
	2PG- CW5CA		JNCMB02D7HU022507 ~ JNCMB02D9JU031215 平成29年6月6日 ~ 平成30年2月6日	29
	2PG- CW5CL		JNCMBP0D0HU022005 ~ JNCMBP0D9JU030867 平成29年6月6日 ~ 平成30年1月29 日	43

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
	2PG-CX5BA		JNCMB02D6HU024538 ~ JNCMB02D0JU030695 平成29年7月28日 ~ 平成30年1月25日	12
	2PG-CX5BL		JNCMB02D3HU026151 ~ JNCMB02D2JU030116 平成29年8月30日 ~ 平成29年12月26日	7
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A4HU022644 ~ JNCMBP0A1JU031890 平成29年11月14日 ~ 平成30年2月27日	84
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A0JU027989 ~ JNCMBP0A3JU031776 平成29年11月8日 ~ 平成30年2月23日	44
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 平成29年12月14日	1
	(計 18型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ~ 平成30年2月27日	(計 1,451台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図

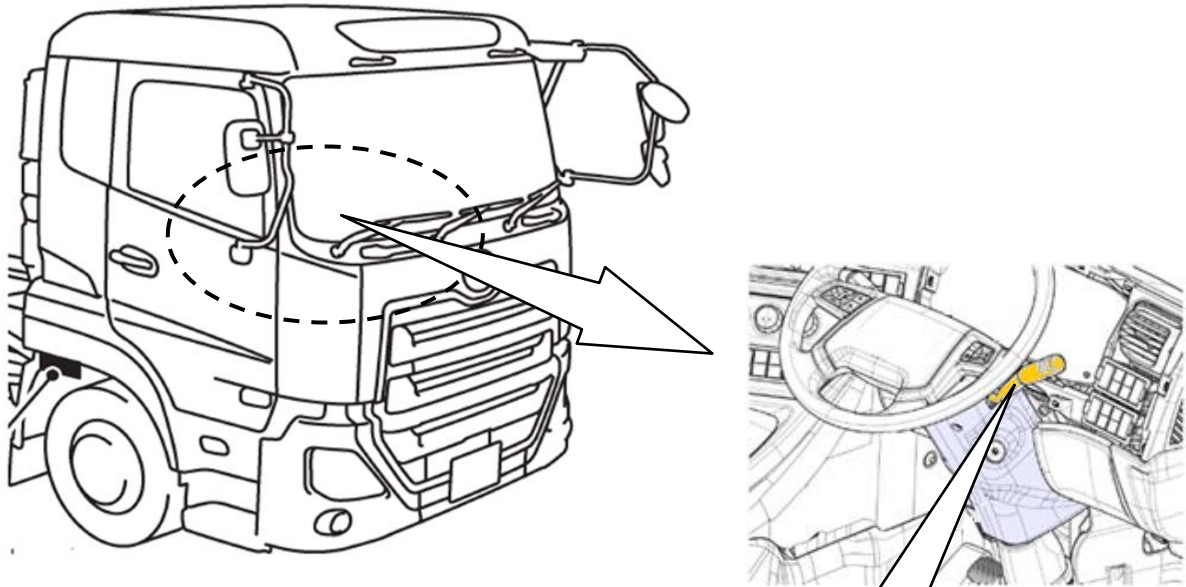


前照灯操作スイッチ(コンビネーションスイッチ)



識別ペイント塗布

基準不適合発生箇所

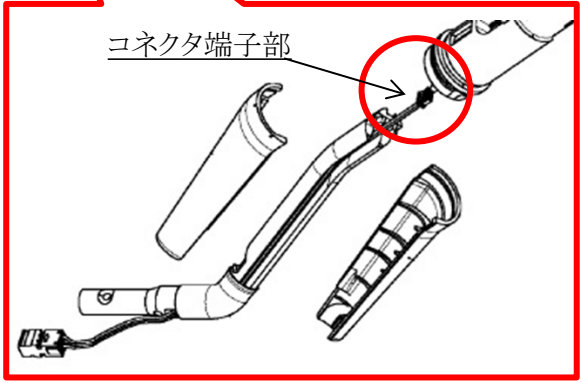

コネクタ端子部

大型トラックの灯火装置において、前照灯操作スイッチの配線用端子のかしめが不適切なため、当該端子部の接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該端子部が導通不良を起こし、前照灯が不灯となるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、前照灯操作スイッチを対策品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。

識別： 前照灯操作スイッチレバー根元部下側に白色または黄色のペイントを塗布する。